

26.10.2021 р.

**Щодо особливостей застосування блоків живлення до клапанів Clack**

**Шановні партнери!**

Ми завжди дбаємо про якість своїх продуктів та постійно працюємо над їх вдосконаленням.

Саме тому, на початку року, ми повернули в комплектацію керуючих клапанів оригінальний блок живлення Clack.

В процесі експлуатації нами було виявлено, що нові блоки живлення не працюють з деякими версіями прошивки плати керуючого клапану.

Просимо вас дотримуватись наступних рекомендацій згідно таблиці сумісності при сервісних замінах блоків живлення:

	<b>Аналог блока живлення</b>	<b>Блок живлення Clack</b>
FU1354CI <b>Фото</b>		
<b>Код в NAV</b>	WS1AC22012	V3186EU-06
	<b>Версія прошивки</b>	
<b>Клапан WS1CE...WS2CE</b>	Версія прошивки 331.1 і нижче Вироблялася <b>до</b> 1.2.2013	Версія прошивки з 332.1 і вище Виробляється з 1.2.2013
<b>Клапан WS1CT</b>	Версія прошивки 80.1 і нижче Вироблялася <b>до</b> 4.16.2017	Версія прошивки с 80.2 і вище Виробляється з 4.16.2017
<b>Клапан WS1CI...WS2CI</b>	Версія прошивки F300.02 і нижче Вироблялася <b>до</b> 11.6.2013	Версія прошивки F300.03 і вище Виробляється з 11.6.2013
<b>Клапан WS1CG...WS2CG</b>	Версія прошивки 416.2 і нижче Вироблялася <b>до</b> 5.21.2014	Версія прошивки 416.3 і вище Виробляється з 5.21.2014
<b>Сумісність</b>	Тільки WS1AC22012	V3186EU-06 або WS1AC22012
	Місцезнаходження версії прошивки	

У разі виникнення додаткових питань щодо роботи та сервісного обслуговування фільтрів, будь ласка, звертайтеся у відділ технічної підтримки.

**З повагою,  
Відділ технічної підтримки  
ТОВ «НВО «Екософт»**